

Taiwa

デジタル形 地絡方向継電器

この取扱説明書は、最終使用保守責任者様のお手元に届くよう充分ご配慮ください。

形式 SHG-DA11 (受電用親機 電流・電圧両用)
SHG-DA21 (分岐用子機 電流・電圧両用)

取扱説明書

1. はじめに

このたびは泰和地絡方向継電器(以下、継電器)をお買い上げいただきましてありがとうございます。お届けされた商品が定格・仕様を含めご要求のものと一致しているかご確認ください。また万一商品が破損していたり、その他不具合がございましたら、最寄の営業所までご連絡ください。取扱いにつきましては、取扱説明書をよくお読みの上、ご使用されますようお願いいたします。

付属品	取扱説明書(本紙)、試験成績書 1通
-----	--------------------

2. 安全上のご注意

●ここでは安全上の注意事項のレベルを「警告」および「注意」として区分しております。

- ⚠ **警告** : 回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示す。
⚠ **注意** : 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害が発生するおそれがある場合を示す。

<p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ●通電中は端子などの充電部に触れないでください。感電するおそれがあります。 ●取付、取外し、配線作業等は、必ず電源を切ってから行ってください。感電、誤動作、故障のおそれがあります
<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●開梱時に破損、変形しているものは使用しないでください。誤動作、故障の原因となります。 ●製品を落下、転倒などで衝撃を与えないでください。製品の破損、故障の原因となります。 ●高温、多湿、結露、じんあい、腐食性ガス、油、有機溶剤、大きい振動・衝撃がある環境で保管および使用はしないでください。感電、火災、誤動作、故障の原因となります。 ●端子台には、端子カバーを取付けた状態にして使用ください。感電、火災のおそれがあります。 ●端子ねじ、取付ねじは、締め付けが確実に行われていることを定期的に確認ください。ゆるんだ状態での使用は、火災、誤動作の原因となります。 ●清掃は乾いた布で行ってください。シンナーやベンジン等の有機溶剤を使うと、変形、変色のおそれがあります。 ●本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処分してください。

3. 取付、配線方法

1) パネルカット寸法と取付方法

- ・パネルカット寸法は右図にて行ってください。
- ・本体に装着済みの2個・M6取付ネジをパネル板穴に通し、六角ナットで行ってください。締め付けトルクは3.0N・mで締め付け固定してください。

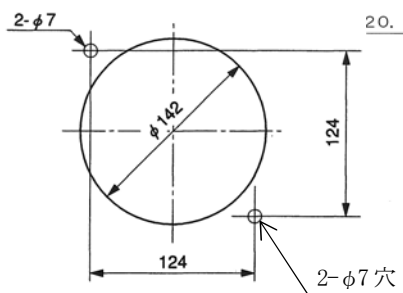


図1 パネルカット寸法

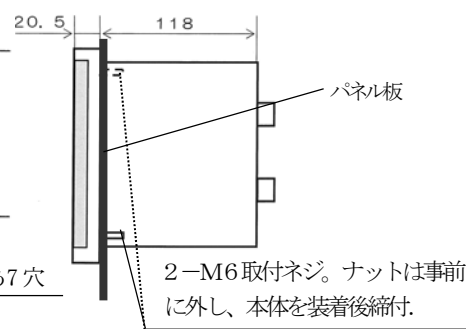


図2 取付け状態

2) 外部配線接続・取付時のご注意

- ・端子ネジ(M4)の締め付けトルクは1.2N・mで行ってください。
- ・配線作業時および配線後における外部応力(引張り力)が常時端子部に加わらないようにしてください。
- ・フロントカバーを開ける時は、フロントカバー矢印部(⇐)に指を掛けてカバーを引いて開けてください。
- ・フロントカバーを閉める時は、フロントカバー矢印側の上下をカチと音がするまで押して、確実に締めてください。
- ・制御電源はAC/DC110V両用です。DC電源の場合、P₁、P₂の極性はどちらも使用可能(無極性)です。
- ・ZCTおよびZPDの二次側配線は10m以内とし燃ってください。10mを超え50m程度までの場合は、0.75mm²以上の2芯シールド線を使用し、大電流導体から10cm以上離し、シールド部は継電器側で1点接地(D種)してください。


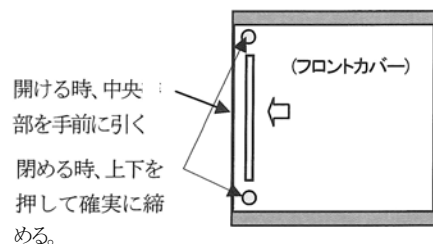


図3 フロントカバーの開閉

(次頁の「配線上のご注意」も参照ください)


3) 端子配列、内部接続線と外部接続機器

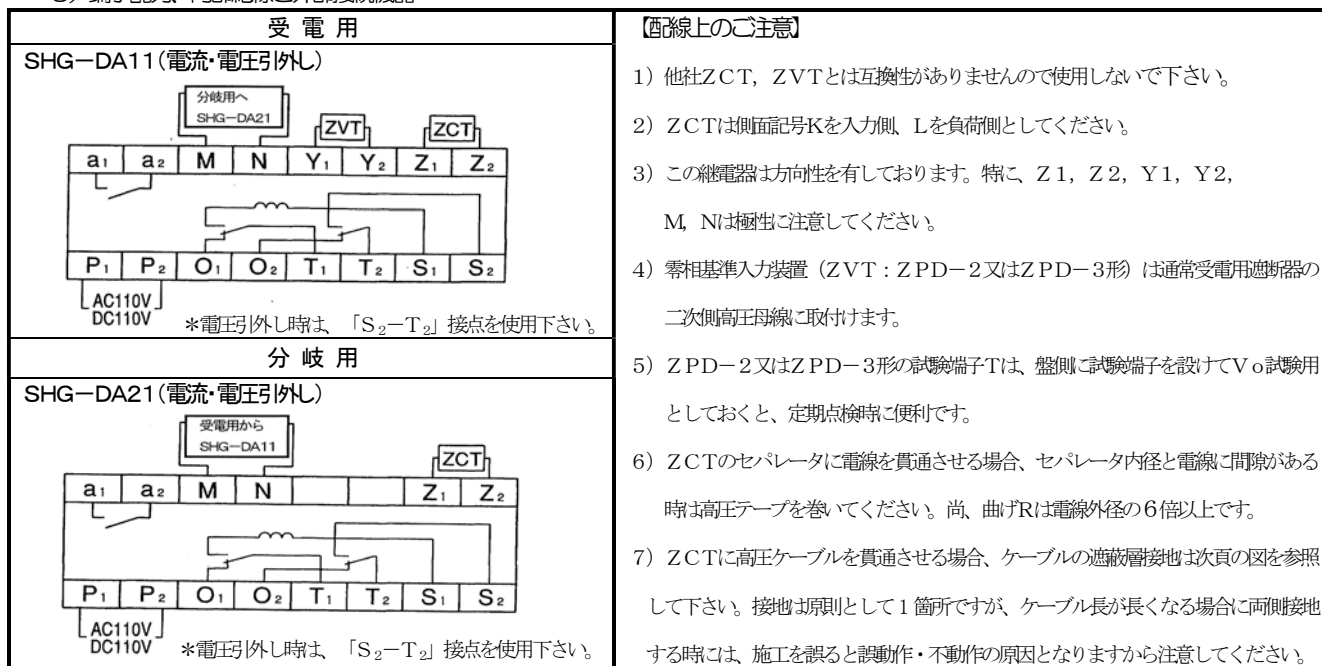


4) 外部接続図例

※受電用、分岐用の組合せシステム構成方法は4項を参照ください。


【受電用 (SHG-DA11) ・電流引き外し適用】

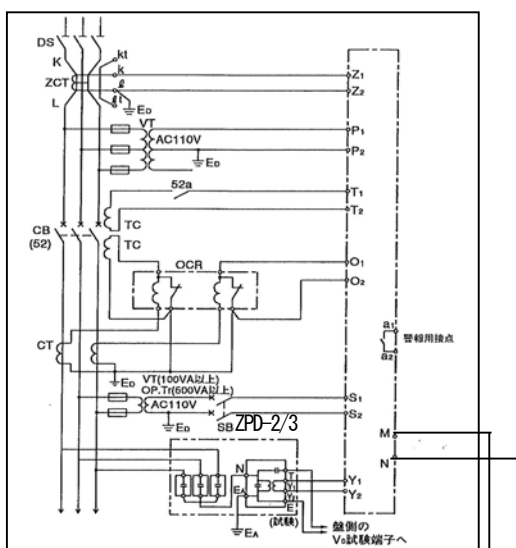


【分岐用 (SHG-DA21) ・電流引き外し適用】

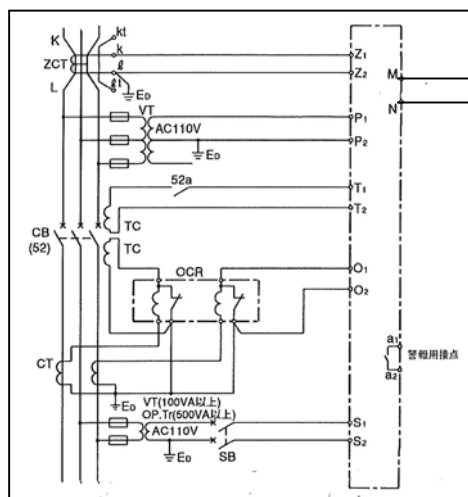

【受電用 (SHG-DA11) ・電圧引き外し適用】

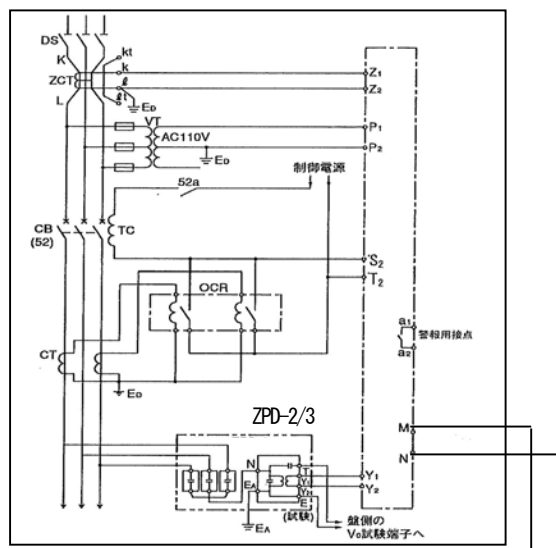

【分岐用 (SHG-DA21) ・電圧引き外し適用】

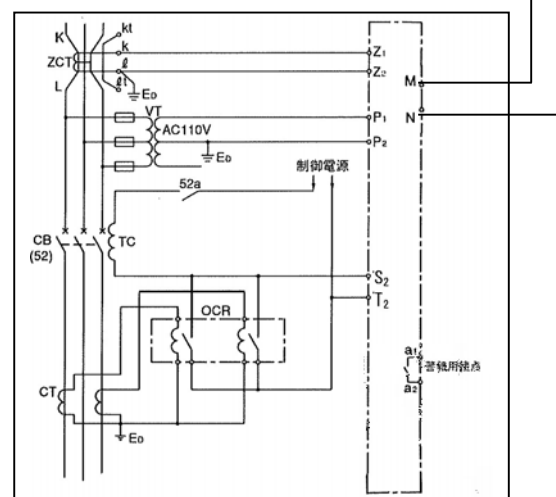

(注意) 電圧引き外し適用時、S1-T1はリアクトルが入っているため使用できません。

5) ケーブルシールドの接地のとり方

ケーブルシールドの接地方法は、一般的には1点接地で行ってください(①、③)。ケーブルこう長が長い等でZCTを挟んでシールドの両端を行う場合は、一方の接地線はZCTをくぐらせて、接地点は電源側または負荷側のどちらか一方になるよう接地ください(②、④)。

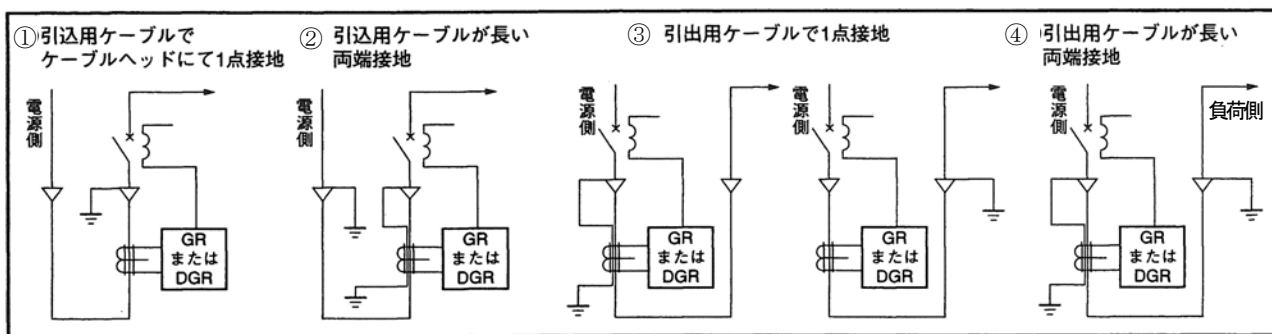


図 5 ケーブルシールドの接地のとり方

尚、ケーブルシールドの接地点がZCTの電源側か負荷側により、組合せ地絡継電器の保護検出範囲が異なります。詳細は11項「ケーブルシールドの接地と保護検出範囲について」を参照ください。

4. 受電用、分岐用システム構成方法

- ① 零相基準入力装置 (ZVT) は弊社 ZPD-2、ZPD-3 又は ZPD-23 形をご使用ください。(弊社 ZPD-1 形(廃形)の適用も可)
- ② ZPD-2、ZPD-3 形への受電用ユニット (SHG-DA11) 並列接続台数は、合計5台まで可能です。
- ③ 受電用ユニット (SHG-DA11) ・MN信号出力線への分岐用ユニット (SHG-DA21) の接続台数は、合計20台以下とし、MN信号線総長は100m以下としてください。
- ④ MN信号線は0.5~2mm²のツイスト電線(ケーブル)とし、一般絶縁電線を用いる場合、必ずツイスト撚り(撚り目安: 50mm/ピッチ以下)としてください。
- ⑤ システム構成において受電用ユニットは必ず1台必要です。他の組合せユニットの選定は、総必要台数や盤間配線長等に応じて選定ください。特に盤間配線が盤外敷設で長くなる場合はMN信号線を用いて分岐用ユニットと組合せてご使用ください。

(1) 受電点および分岐点に設置例

- ・受電用×1台 (SHG-DA11)
- ・分岐用×3台 (SHG-DA21)

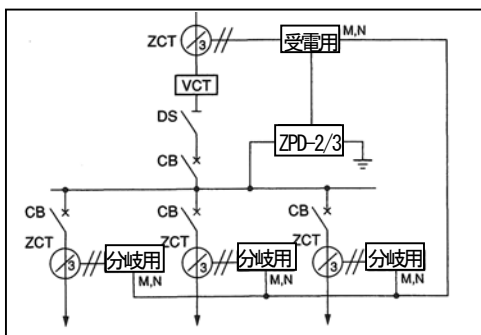


図 6. 1 設置例

(2) 分岐点のみに設置例 1

- ・受電用×1台 (SHG-DA11)
- ・分岐用×1台 (SHG-DA21)

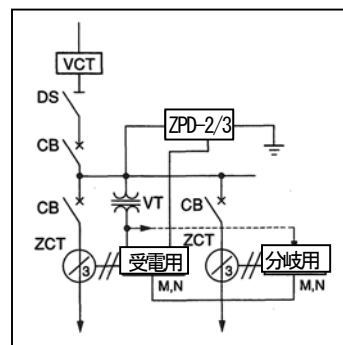


図 6. 2 設置例

(3) 分岐点に設置例 2 (受電用ユニットのみで構成)

- ・受電用×5台 (SHG-DA11) ZPD-2/3形二次出力に並列接続

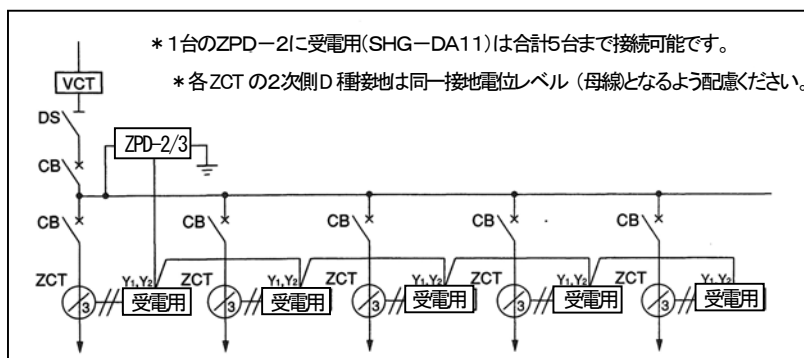


図 6. 3 設置例

(4) 受電点のみ設置

- ・受電用×1台 (SHG-DA11)

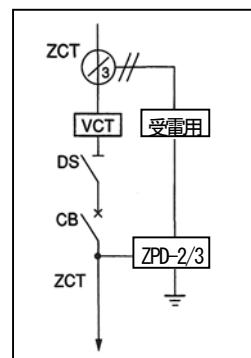


図 6. 4 設置例

5. 仕様および性能

項 目		仕 様	
形 式		SHG-DA11	SHG-DA21
適 用 分 類		受電用 (親機)	分岐用 (子機)
引外し方式		電流・電圧引外し両用	電流・電圧引外し両用
定格制御電源電圧		AC110V/DC110V両用	
制御電源電圧変動範囲		AC85~132V/DC75~143V	
定格周波数		50/60Hz (切替スイッチによる選択方式)	
使用温度範囲		-20~60℃ (結露無きこと)	
保存温度範囲		-20~70℃	
標準使用状態		相対湿度：日平均で30~80% 標高：2000m以下 異常な振動・衝撃、有害なガス・過度の塵埃や水分等こさらされない状態	
保護 整定	零相電圧(V_o)*1	2.5-5-7.5-10-12.5-15-17.5-20-30 (%) -ロック (L)	—
	零相電流(I_o)	0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 (A)	
	動作時間	瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1 (s)	
	最大感度位相角 (動作位相角)	進み 45° (遅れ 45° ± 15°, 進み 135° ± 15°) 図7.1	
		進み 20° (遅れ 70° ± 15°, 進み 110° ± 15°) 図7.2	
		進み 30° (遅れ 60° ± 15°, 進み 120° ± 15°) 図7.3	
		進み 60° (遅れ 30° ± 15°, 進み 150° ± 15°) 図7.4	
保護 特性	動作電圧(V_o)	整定値の±25%以内	
	動作電流(I_o)	整定値の±10%以内	
	動作時間	$V_o=150\%$ 、 $I_o=130\%$ にて、整定値の±30ms、但し、瞬時整定時は70~130ms $V_o=150\%$ 、 $I_o=400\%$ にて、整定値の-40ms~0ms、但し、瞬時整定時は60~100ms	
	復帰値	動作値の V_o : (100-ε %以上 * 2) I_o : 動作値の90%以上	
	復帰時間	200ms ± 50ms	
出力接点		引外し接点2c 警報接点 1a	引外し接点2c 警報接点 1a
出力接点復帰方式		自動/手動 選択可	
出力 接点 容量	リレー(トリップ)	閉路：DC100V・15A、DC220V・10A (L/R=0ms)	
	出力	開路：DC100V・0.45A(L/R=7ms)、AC220V・5A (cosΦ=0.4)	
	警報出力 (開閉容量)	AC125V・3A (最大AC250V・2A) (cosΦ=0.4) DC30V・3A、DC125V・0.2A (L/R=7ms)	
表示		運転LED表示、始動LED表示、7-segLED数値表示 (詳細5項参照) 動作表示：磁気反転表示器 (復帰レバー操作にて手動復帰)	
試験スイッチ		強制動作スイッチ付	
消費 電力	定常時	約3VA	約3VA
	動作時	約6VA	約6VA
質量		約1.3kg	約1.3kg
耐電圧		電気回路一括対地間 AC2kV1分間	
絶縁抵抗		電気回路一括対地間 DC500Vメガ 10MΩ以上	
耐振動		振動数 10Hz 複振幅：前後・左右5mm、上下2.5mm 各30秒 振動数 16.7Hz 複振幅：前後・左右・上下0.4mm 各600秒	
耐衝撃		最大加速度 300m/s ² (30G) 前後・左右・上下 各3回	
外形寸法		W155×H160×D118 (Dはパネル面よりの奥行き) 盤取付穴寸法：Φ142mm	
準拠規格		JIS C 4609 高圧受電用地絡方向継電装置	

*1) 6.6kV 回路の完全地絡時零相電圧 3810V に対する割合の零相電圧

*2) ε % = 2.3 + (100/V_o整定値) × 0.16 *3) 電圧引外し時は2C接点より無電圧1a接点を使用。

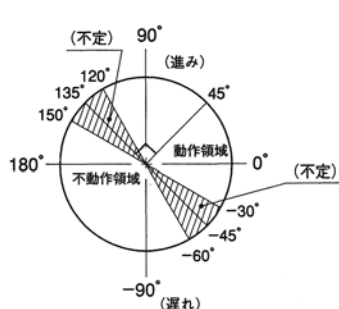


図 7.1 (非接地系標準)

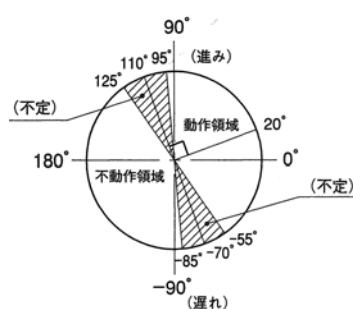


図 7.2 (PC接地系標準)

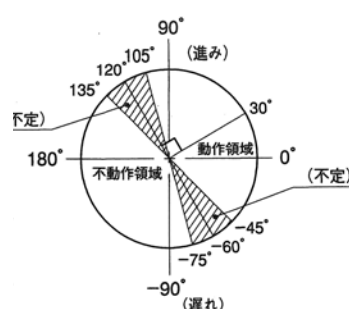


図 7.3

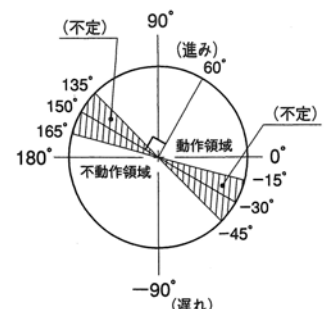


図 7.4

6. 各部の名称と機能・取扱い

- ①**運転LED**：緑色。自己診断に異常無く、正常運転中に点灯。
 ②**零相電圧始動LED**：赤色。零相電圧が整定値を超えたとき点灯。
 ③**零相電流始動LED**：赤色。零相電流が整定値を超えたとき点灯。

(注) ②③表示は相互の位相判定は無く、整定値超えて動作

- ④**7-seg LED**：3桁。⑤表示選択SWで選択した項目を表示。尚、⑥で動作整定値の変更を行った場合、表示選択SWの選択位置に関りなく、新規整定値を約2秒間表示します。

又、自己診断で監視異常が生じた場合も表示選択SWの選択位置に関りなく異常コードを優先表示します。

- ⑤**表示選択SW**：7-seg LEDの表示項目を選択（下表参照）

- ⑥**電圧(%)整定SW**（下表参照）

- ⑦**零相電流(A)整定SW**（下表参照）

- ⑧**動作時間(s)整定SW**（下表参照）

- ⑨**使用条件設定SW**：周波数(50/60Hz)、出力接点復帰方式の設定

- ⑩**強制動作SW**

(1) 強制動作出力：点検時にリレー動作シーケンスチェック等を行う場合に便利な押釦SWです。④表示選択SWで「強制動作」を選択した状態で、強制動作SWをリレー整定した動作時間以上押すとリレー接点出力が強制動作します。尚、リレー整定が「ロック」の場合は強制動作出力は行いません。

(2) 自己診断確認：内部自己診断は定期的に自動で行っていますが、強制的に実施確認する時、表示選択用切替スイッチにて“自己診断確認”を選択し、強制動作SWを押すと、継電器が自己診断を実施し結果を表示します。

- ⑪**動作表示器(黒→橙)**：本継電器が動作すると、動作表示器の表示が「黒」から「橙」に変わります(自己保持動作)。

- ⑫**復帰レバー**：復帰レバーを上げると、リレー動作後自己保持している動作表示器やリレー出力接点を復帰します。又、復帰レバーを上げた状態（動作ロック）にすると継電器は動作しません。

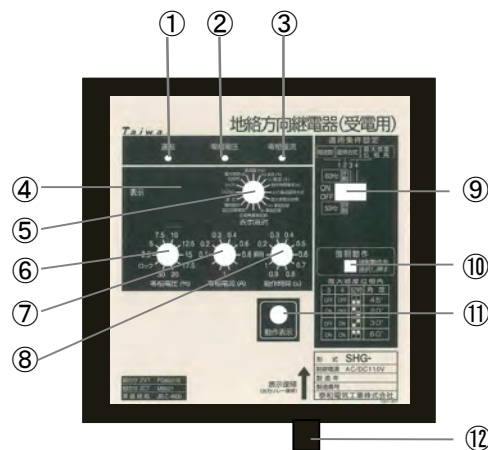


図 8 受電用 (SHG-DA11) 正面図

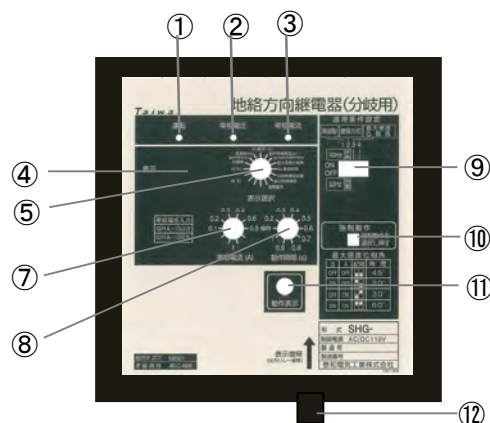



図 9 分岐用 (SHG-DA21) 正面図

【⑤ 表示選択スイッチの動作説明】

受電	分岐	選択項目	動作内容
○	—	Vo 電圧計測値(%)	入力零相電圧計測値の3,810Vに対する%表示 (3桁) 0、1. 0～9. 9、10. 0～40. 0%
○	○	Io 電流計測値 (A)	入力零相電流計測値を表示 (3桁) 0、0. 05～1. 50A オーバー時「—」
○	○	位相角計測値	零相電圧、零相電流の位相角表示 0～359° Vo、Io 整定値以下時は「—」
○	○	経過時間 (%)	始動(00点灯)から動作時間経過%を[10→20 →・・・90]で表示。100%相当で出力動作。
○	○	周波数 (Hz)	⑨適用条件設定SWの設定周波数50/60Hzを0/1で表示。
○	—	Vo 電圧整定値(%)	⑥SW零相電圧整定値表示：2.5-5-7.5-10-12.5-15-17.5-20-30 (%) -ロック (L)
○	○	Io 電流整定値(A)	⑦SW零相電流整定値表示：0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 (A)
○	○	動作時間整定値(s)	⑧SWの動作時間整定値表示：0.1(瞬時)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1 (s)
○	○	復帰選択	⑨適用条件設定SWのリレー出力復帰方式設定を、自動復帰/手動復帰を“0/1”で表示
○	○	最大感度位相角	00：45°、10：20°、01：30°、11：60°
○	—	Vo 電圧事故記録	最新および過去5回までのDGR動作時の零相電圧値を自動切替表示 補足1 (次頁)
○	○	Io 電流事故記録	最新および過去5回までのDGR動作時の零相電流値を自動切替表示 補足1 (次頁)
○	○	位相角事故記録	最新および過去5回までのDGR動作時の動作位相角値を自動切替表示 補足1 (次頁)
○	○	自己診断確認	「CH」(チェック)を表示し、自己診断点検チェック選択状態であることを示す。この状態で、強制動作SWを押すと、正常の場合「go」(good)表示を約2秒行います。異常時の表示コードは、7項を参照。
○	○	強制動作	「OP」(オペレーション)を表示し、DGR強制動作位置の選択状態であることを示す。この状態で、強制動作SWを整定した動作時間以上押すと、DGR出力接点、警報出力接点を出力します。
○	○	消灯	7-seg LED表示を消灯します。

補足1 事故記録の表示と消去方法

事故記録の表示は最新および過去5回の事故値を下記にて自動切替表示します。



尚、6回目以降の事故記録が生じた場合、表示は最新の5回前までの事故記録値となります。また、定期リレー試験後等に、事故記録を消去する場合は、④表示選択用切替スイッチにて事故記録を選択し、⑩復帰レバーを5秒以上押し上げます。表示は「...」（記録無し）となり、内部メモリのデータが消去されたことを示します。尚、事故記録は、Vo 電圧、Io 電流、位相角事故記録の3種類ありますが、⑤表示選択SWにて3種類のいずれかを選択し、上記消去操作を行うことにより、3種類の事故記録を一括消去します。

7. 自己診断機能と監視異常時の内部処理について

自己診断（常時監視・自動点検）機能により、入力から出力回路の万一の部品故障時には、誤トリップ出力の防止を図るとともに、故障の早期対応のため速やかに異常表示を行います。これにより、常時の運転信頼性の向上と日常点検の容易化を実現しました。以下に自己診断機能の内容と監視異常時の処理動作を示します。尚、運用中にエラーコードE0～E6を表示している場合、弊社営業までご連絡ください。

診断部位・項目	診断内容	運転LED	異常コード	異常時の処理
正常時の動作と表示	—	点灯	—	—
メモリ二重化一致チェック	重要データの二重書き込みと、一致監視	消灯	E0	異常表示し、リレーロック
A/D変換精度チェック	基準値のA/D変換による精度チェック	消灯	E2	異常解消で自動復帰
トリップ出力回路	二重化出力トランジスタの常時OFF状態監視	消灯	E4	異常表示し運転継続
	二重化出力トランジスタの定期ON点検(24h/毎)	消灯	E5	異常解消で自動復帰
増幅回路電源電圧チェック	内部回路の電源電圧レベルチェック	消灯	E6	異常表示し、リレーロック 異常解消で自動復帰
動作履歴データメモリ容量チェック	履歴データ内部メモリ容量に余裕が無くなる と表示します。（故障ではなく正常運転を継続 中です。復帰レバーを押し上げ、消灯させてく ださい）	点灯	A4	警報表示し運転継続 復帰レバーを押し上げ ると復帰。

8. 整定値の設定

使用開始における整定項目と標準整定値を下表に示します。また、動作表示器は復帰レバーで「黒」表示に復帰してください。

整定項目	標準整定値	その他整定値
零相電流 (A)	0.2 A	0.1, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1A (分岐回路または下位との協調の必要がある場合)
零相電圧 (%)	5 %	2.5-7.5-10-12.5-15-17.5-20-30 (%)
動作時間 (s)	0.2 s	瞬時-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1 s (上位・下位との協調の必要がある場合)
適用条件	周波数	受電している商用電源周波数により、50Hzまたは60Hzに設定下さい。
	復帰方式	保護動作引外し（警報）接点出力の復帰方法を、自動復帰、または手動復帰に設定下さい。
	最大感度位相角	標準整定値は、非接地系45°、PC接地系20°でご使用ください。

9. 保護特性性能とリレー試験

リレー試験は、通常運転状態での動作値、動作時間の試験ですので、周囲温度：20℃±10℃可能な限り遵守ください。

1) 試験時の注意

- 試験電源の周波数は定格周波数の±3Hz以内、歪み率は±5%以内としてください。
- 取付け、配線終了後、強制動作スイッチを用いて継電器と遮断器の動作試験をしてください。

2) 零相電圧印加方法と電圧換算値

- ZPD-2/3の高圧側を三相一括してVoを印加する場合や、ZPD-2/3の試験端子TにVoを印加する場合、Vo電圧値は下表の値となります。通常は5%整定のみ行ってください。T端子には1500V以上の電圧は印加しないでください。

Vo 整定値 (%)	動作電圧値	Vo 整定値 (%)	動作電圧値
2.5 %	95 V ± 2.5 %	15 %	570 V ± 2.5 %
5 %	190 V ± 2.5 %	17.5 %	665 V ± 2.5 %
7.5 %	285 V ± 2.5 %	20 %	762 V ± 2.5 %
10 %	381 V ± 2.5 %	30 %	1143 V ± 2.5 %
12.5 %	476 V ± 2.5 %		

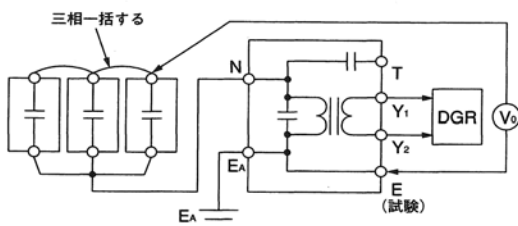


図10 三相一括の零相電圧印加試験

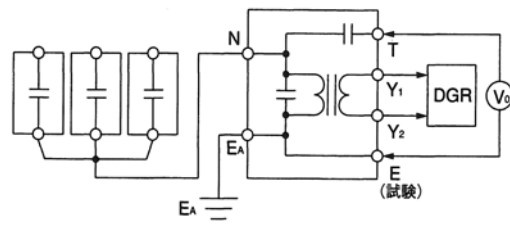


図11 試験端子Tの零相電圧印加試験

3) 試験項目 (例)

No	項 目	試 験 方 法、及び 判 定 基 準
1	動作確認	表示選択スイッチにて「強制動作」を選択し、整定した動作時間以上強制動作スイッチを押し、継電器の動作および動作表示器の動作を確認する。
2	動作特性値	V _o 動作値
		I _o 動作値
		動作位相角
		4) 5) 項試験方法による。 進み 45° 時は (遅れ 45° ± 15°, 進み 135° ± 15°) 進み 20° 時は (遅れ 70° ± 15°, 進み 110° ± 15°) 進み 30° 時は (遅れ 60° ± 15°, 進み 120° ± 15°) 進み 60° 時は (遅れ 30° ± 15°, 進み 150° ± 15°)
3	動作時間特性	4) 5) 項試験方法による。I _o =130% 整定値の±30ms、但し、瞬時整定時は30ms以下 I _o =400% 整定値の+0〜40ms以内、但し、瞬時整定時は100ms以下
4	絶縁抵抗	電気回路一括対地間 5MΩ 以上 DC500V メガー

4) 受電用(SHG-DA11)の特性試験方法

- (1) V_oの整定値は通常5%とします。
- (2) V_o動作電圧値試験は、I_o 整定値の150%の電流を流し、位相0° の電圧を徐々に増加させ、継電器が動作したときの電圧値を測定します。
- (3) I_o動作電流値試験は、V_o整定値の150%の電圧を印加し、位相0° の電流を徐々に増加させ、継電器が動作したときの電流値を測定します。
- (4) 位相特性試験は最大感度位相角を使用整定とし、通常I_oの整定値は0.2A、V_oの整定値は5%とします。V_o整定値5%の1.5倍(285V)を印加し、I_oは2A流した状態で位相角を変化させて継電器が動作する遅れ/進み位相角を測定します。
- (5) 動作時間試験は、V_o整定値5%の1.5倍(285V)、I_oは位相0度で整定電流値の130%および400%を電圧と同時に印加し測定します。
- (6) V_o専用試験端子Tを使用して試験する場合は、三相一括のわたり線に接続しないで試験してください。

5) 分岐用(SHG-DA21)の特性試験方法

- (1) V_o動作値は4) 項の受電用で測定したので、整定値の1.5倍電圧印加状態でLEDの点滅を確認してください。
- (2) SHG-DA21のI_o動作電流値、位相特性、および動作時間は、4) 項のSHG-DA11と同様に行ってください。

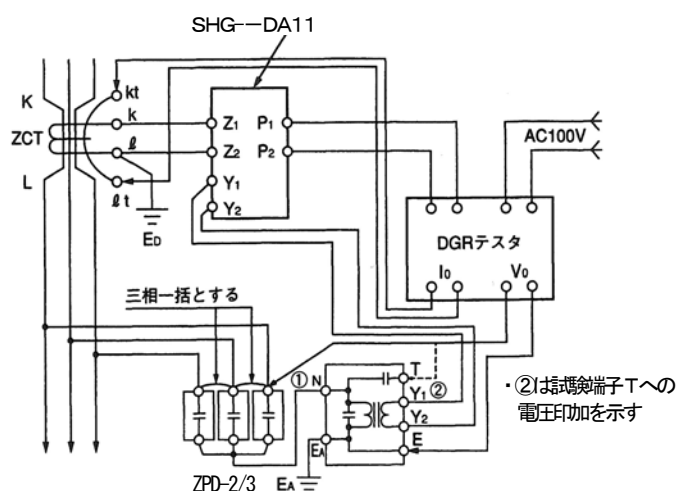


図12 4) 項のSHG-DA11の試験回路

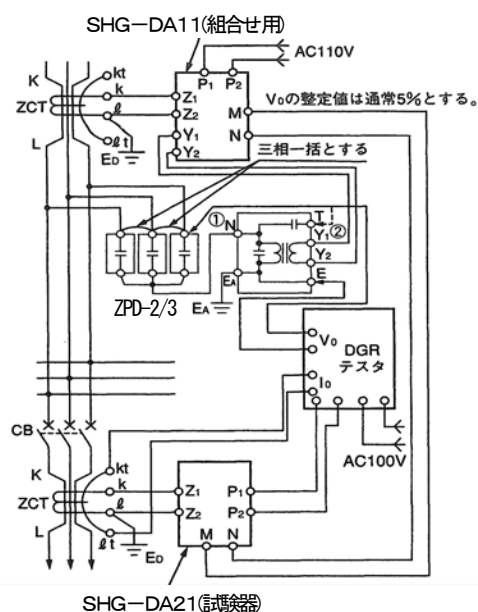


図13 5) 項のSHG-DA21の試験回路

【補足】動作試験時の値が事故値として履歴記録されますので、試験後には記録データを消去することをお奨めします。
記録データ消去方法：④表示選択用切替スイッチにて事故記録を選択し、⑩復帰レバーを5秒以上押し上げます。表示は「・・・」(記録無し)となり、内部メモリデータも消去されます。尚、事故記録は、V_o電圧、I_o電流、位相角事故記録の3種類ありますが、⑤表示選択SWにて3種類のいずれかを選択し、上記消去操作を行うことにより、3種類の事故記録を一括消去します。

6) 参考 (DGRテストを用意できない場合の試験方法)

- (1) ZPD-2/3の高压側を三相一括します。
 - (2) AC220Vの試験電源から、スライダック (SD) によるV_o動作電圧を零相電圧始動LEDの点滅により測定しSDの出力を最大にしておきます。
 - (3) I_oを可変抵抗または水抵抗により徐々に増加し、動作電流値を測定します。
 - (4) ZCT試験端子の接続を図の破線のように反対にして動作しないことを確認します。
- (補足) ZPD-2/3の試験端子でも同様に行うことができます。

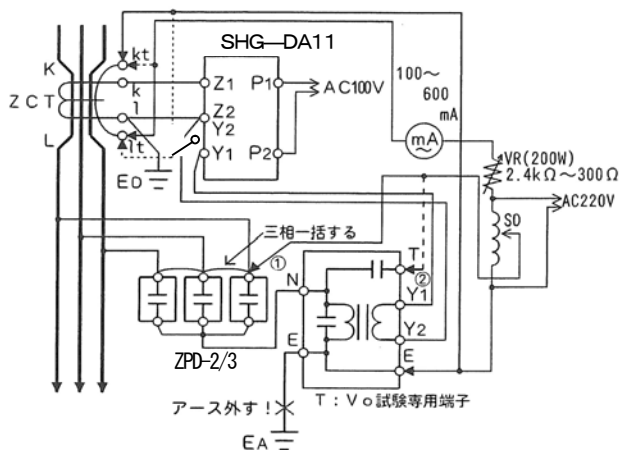


図14 DGテストを用意できない場合の試験方法回路

10. 保守点検

安定した状態でご使用いただくため、日常点検をお願いします。

- ・運転LED(緑)が点灯していること。
 - ・7-seg LEDに異常コード(E□、A□)が表示されていないこと。
(異常時は表示選択SW位置と関係なく、最優先で異常コードを表示します)
 - ・設置環境(周囲温度、湿度、振動、ほこりなど)に大きな変化や異常は感じられないこと。
- 定期点検は、保護リレー機能・性能などのチェックを主たる目的として、計画的に実施ください。
- ・接続している零相基準入力装置(ZVT)、零相変流器(ZCT)に破損や割れ等の外観異常が無いことを確認してください。

【更新推奨時期】

継電器の更新推奨時期は、(社)日本電機工業会発行「JEM TR-156保護継電器の保守点検指針」に準じ、15年を目途に計画的に更新をお奨めします。尚、更新推奨時期は保証寿命ではありませんので、ご理解をお願いします。

11. ケーブルシールドの接地と保護検出範囲について(補足説明)


引込み用ケーブルおよび引出し用ケーブルにおけるケーブルシールドの接地方法による検出範囲を下図に示します。電源側にG付きPASが施設されていない場合は、引込み用ケーブルシールドの接地はZCTの負荷側で行いシールド部も検出範囲として下さい。

引込み用ケーブルのシールド接地方法		引出し用ケーブルのシールド接地方法	
ZCTの負荷側で1点接地		ZCTをくぐらせて負荷側で1点接地	
ZCTをくぐらせて電源側で1点接地		ZCTの電源側で1点接地	
ZCTをくぐらせて電源側で2点接地		ZCTをくぐらせて負荷側で2点接地	

補足. こんなこともできます【フロントカバーの脱着により、右開き/左開きの変更が可能】

☆フロントカバーを開くと、隣のものと干渉する。こんな時、変更可能です。

- 1) フロントカバーの取外し (出荷時は右側が支点)
フロントカバーを開き、フロントカバーの根元中央部を外側に(親指で押す)、両サイドを内側にたわまして外します。
- 2) フロントカバーの取付 (支点が左側となるように装着)
フロントカバーの下側の突起を継電器ケースの引掛け穴に入れます。その後、フロントカバー上側の突起を、ケースの上側引掛け穴に向けてスライドし、ケース引掛け穴に入れ取りつめます。

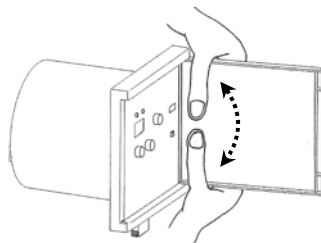

1201-804 2023.8



泰和電気工業株式会社

TAIWA ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD

本社	〒105-0013	東京都港区浜松町2-7-16第3小森谷ビル2F	TEL03-3432-2521(代)	FAX03-3432-2527
埼玉工場	〒339-0028	さいたま市岩槻区美園東3-5-3	TEL048-797-3131(代)	FAX048-720-8070
埼玉営業所	〒339-0028	さいたま市岩槻区美園東3-5-3	TEL048-720-8071	FAX048-720-8072
名古屋営業所	〒455-0001	名古屋市港区七番町4-7-54	TEL052-661-4100	FAX052-661-4107